

# Leica DISTO™ D5

The original laser distance meter



Uživatelská příručka  
Verze 1.0  
Česky

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems

PART OF  
**HEXAGON**

## Úvod



Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a také pokyny k nastavení a používání produktu. Další informace najdete v bodě **1 Bezpečnostní pokyny**.

Před zapnutím produktu si důkladně přečtěte Uživatelskou příručku.



Obsah tohoto dokumentu může být změněn bez předchozího upozornění. Produkt musí být používán v souladu s pokyny v nejnovější verzi tohoto dokumentu.

Aktualizované verze jsou k dispozici ke stažení na následující internetové adrese:

<https://www.disto.com/manuals>



Uchovejte pro pozdější reference.

### Ochranné známky

- *Bluetooth®* je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

### Platnost této příručky

Tato příručka je určena pro přístroj Leica DISTO™ D5. Odlišnosti od standardního nastavení jsou jasně popsány.

### Adresář Leica Geosystems

Na poslední stránce této příručky najdete adresu ústředí společnosti Leica Geosystems. Seznam regionálních kontaktů najdete na

[http://leica-geosystems.com/contact-us/sales\\_support](http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support).



# Obsah

---

<b>1</b>	<b>Bezpečnostní pokyny</b>	<b>4</b>
1.1	Obecný úvod	4
1.2	Vymezení použití přístroje	5
1.3	Limity použití	7
1.4	Odpovědnost	7
1.5	Nebezpečí při práci s přístrojem	8
1.6	Klasifikace laseru	11
<b>2</b>	<b>Přehled</b>	<b>13</b>
<b>3</b>	<b>Instalace přístroje</b>	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>Použití přístroje</b>	<b>22</b>
<b>5</b>	<b>Nastavení</b>	<b>27</b>
<b>6</b>	<b>Funkce</b>	<b>48</b>
<b>7</b>	<b>Kódy zpráv</b>	<b>67</b>
<b>8</b>	<b>Péče</b>	<b>69</b>
<b>9</b>	<b>Technické údaje</b>	<b>70</b>
9.1	Shoda s národními předpisy	73
<b>10</b>	<b>Mezinárodní omezená záruka</b>	<b>76</b>

---

# 1 Bezpečnostní pokyny

## 1.1 Obecný úvod

### Popis

Následující pokyny by měly osobě zodpovědné za produkt a osobě, která skutečně používá zařízení, umožnit předvídat provozní rizika a vyhýbat se jim.

Osoba odpovědná za produkt musí zajistit, aby všichni uživatelé porozuměli těmto pokynům a dodržovali je.

### O varovných zprávách


Varovné zprávy jsou neodmyslitelnou součástí bezpečnostního systému přístroje. Objevují se všude tam, kde hrozí nebezpečí nebo může dojít k nebezpečným situacím.




#### Varovné zprávy...

- upozorňují uživatele na přímé i nepřímé nebezpečí při použití výrobku.
- upozorňují na obecná pravidla žádoucího chování.

Všechny bezpečnostní pokyny a zprávy je v zájmu vaší bezpečnosti nutno přísně dodržovat! Proto musí být manuál stále k dispozici všem, kdo zde popsané operace provádějí.

**NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, POZOR a OZNÁMENÍ** jsou standardizované kategorie varovných zpráv, které upozorňují na různě vysoké riziko zranění osob a škod na majetku. V zájmu vaší bezpečnosti si dobře prostudujte následující tabulku vysvětlující různé typy těchto zpráv. U varovných zpráv mohou být uvedeny doplňkové bezpečnostní symboly a informační text.

Typ	Popis
 <b>NEBEZPEČÍ</b>	Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, která, pokud nebude odvrácena, bude mít za následek smrtelný nebo těžký úraz.

Typ	Popis
 <b>VAROVÁNÍ</b>	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by mohlo mít za následek smrtelný nebo těžký úraz.
 <b>UPOZORNĚNÍ</b>	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by mohlo mít za následek lehčí zranění.
<b>OZNÁMENÍ</b>	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci nebo nebezpečí neúmyslného použití, které by mohlo mít za následek materiální, finanční a ekologické škody.
	Důležité zásady, které musí být dodrženy v praxi, aby byl přístroj využit technicky správným a účinným způsobem.

## 1.2

### Účel použití

### Vymezení použití přístroje

- Měření vzdáleností v interiéru i exteriéru
- Měření náklonu
- Přenos dat přes Bluetooth®

**Předpokládané  
nesprávné použití**

- Používání produktu bez pokynů.
  - Použití mimo zamýšlené použití a limity
  - Deaktivace bezpečnostních systémů
  - Nesmí se odstraňovat výstražná upozornění.
  - Je zakázáno otevírat produkt pomocí nářadí, jako je například šroubovák, pokud to pro určité funkce není výslovně povoleno.
  - Produkt nesmí být používán s příslušenstvím od jiných výrobců bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Leica Geosystems AG
  - Nesmí být prováděny žádné modifikace nebo úpravy produktu.
  - Úmyslné oslňování okolních osob, taktéž ve tmě
  - Nedostatečná bezpečnostní opatření na pracovišti
  - Nevhodné nebo neodpovědné chování na lešení, žebříku, při měření poblíž strojů v provozu nebo v blízkosti strojních součástí či instalací, které nejsou chráněné
  - Zaměřování přímo do slunce
  - Zamlžená nebo navlhlá optika. Před měřením je nutné odstranit vlhkost vzniklou z důvodu kondenzace a cákance vody z přímo přístupných dílů, jako je výstupní optika, pomocí vhodné utěrky.
  - Přemísťování přístroje během měření. Během měření přístroj pevně držte.
  - Prašné ovzduší. Ujistěte se, že čočky přístroje nejsou během měření zaprášené. V případě potřeby je očistěte kartáčkem.
  - Měření za deště, sněžení, mlhy nebo pokud se mezi přístrojem a cílovým bodem vyskytují jiné atmosférické podmínky.
  - Měření v silném elektrickém a magnetickém poli, které nelze úplně vyloučit v blízkosti transformátorů, silných magnetů, systémů napájení a podobně
  - Měření s laserovým paprskem v těsné blízkosti vysoce reflexních povrchů
-

## 1.3

### Limity použití

---



Viz část 9 [Technické údaje](#).

---

#### Životní prostředí

Přístroj je vhodný pro používání v prostředí vhodném pro trvalé osídlení lidmi. Není vhodný pro používání v agresivních nebo výbušných prostředích.

---

## 1.4

### Odpovědnost

---

#### Výrobce přístroje

Společnost Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, dále označovaná jako Leica Geosystems, je odpovědná za dodání produktu, včetně Uživatelské příručky a originálního příslušenství v zabezpečeném stavu.

Výše uvedená společnost nenese odpovědnost za příslušenství jiných výrobců.

---

#### Osoba odpovědná za výrobek

Osoba odpovědná za přístroj má následující povinnosti:

- Musí porozumět bezpečnostním pokynům uvedeným na výrobku a instrukcím v uživatelské příručce.
- Obsluha se obeznámí s místními bezpečnostními předpisy pro předcházení úrazům.
- Vždy zabraňte neoprávněnému personálu v přístupu k produktu.
- Musí se ujistit, že je produkt používán v souladu s pokyny.



Produkt smí používat pouze zkušení uživatelé.

---

**1.5****Nebezpečí při práci s přístrojem**

Vysílačky, digitální mobilní telefony a produkty vybavené technologií Bluetooth

 **VAROVÁNÍ****Použití výrobku s vysílačkami nebo s digitálními mobilními telefony**

Elektromagnetická pole mohou způsobovat rušení ostatního vybavení, instalací, zdravotnických prostředků (například kardiostimulátorů nebo naslouchátek) a v letadlech. Elektromagnetické pole může mít také vliv na lidi a zvířata.

**Opatření:**

- ▶ Přestože produkt splňuje přísné předpisy a standardy, které jsou v tomto směru v platnosti, společnost Leica Geosystems AG nemůže zcela vyloučit možnost rušení ostatních zařízení nebo působení na lidi nebo zvířata.
- ▶ Nepoužívejte výrobek s vysílačkami nebo s digitálními mobilními telefony v blízkosti čerpacích stanic nebo chemických instalací, nebo na jiných místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
- ▶ Nepoužívejte produkt s vysílačkami nebo s digitálními mobilními telefony v blízkosti lékařských přístrojů.
- ▶ Nepoužívejte produkt s vysílačkami nebo s digitálními mobilními telefony v letadlech.
- ▶ Nepoužívejte produkt s vysílačkami nebo s digitálními mobilními telefony dlouhodobě v těsné blízkosti těla.



Toto varování platí rovněž při používání produktů vybavených technologií Bluetooth.

## **VAROVÁNÍ**

### **Nesprávná likvidace**

Jestliže je přístroj nesprávně zlikvidován, může nastat následující situace:

- Pokud jsou umělohmotné součásti spáleny nebo seškvařeny, dochází při hoření k uvolňování jedovatých plynů, které mohou poškodit zdraví.
- Jestliže se baterie poškodí nebo silně zahřejí, mohou vybuchnout a způsobit otravu, popáleniny, poleptání či znečištění životního prostředí.
- Při nezodpovědné likvidaci produktu můžete umožnit jeho používání neautorizovaným osobám v rozporu s předpisy, přičemž vystavujete sebe i třetí osoby riziku vážných zranění a vytváříte prostředí náchylné ke znečištění životního prostředí.

### **Opatření:**



Produkt nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem.  
Produkt vhodně zlikvidujte v souladu s národními předpisy ve vaší zemi.  
K produktu nesmí mít nikdy přístup neautorizovaný personál.

Informace o postupu při likvidaci daného produktu a o nakládání s odpady lze stáhnout z webu [Get Disto Support](#), v části **Recyklační certifikáty**.

** UPOZORNĚNÍ****Elektromagnetické záření**

Elektromagnetické záření může způsobovat rušení ostatního vybavení.

**Opatření:**

- ▶ Ačkoli produkt splňuje přísné předpisy a normy, které jsou v tomto ohledu uplatňovány, společnost Leica Geosystems nemůže zcela vyloučit možnost rušení jiného vybavení.
- ▶ Produkt je třídy A, když jsou použity interní baterie. Ve vnitřním prostředí může doít k rádio interferencím, přičemž může být uživatel požádán o provedení adekvátního měření.

**OZNÁMENÍ****Pád na zem, špatné použití, úpravy, dlouhodobé skladování nebo přeprava výrobku**

Sledujte, zda neprovádí chybná měření.

**Opatření:**

- ▶ Pravidelně provádějte testovací měření, zejména poté co byl přístroj vystaven neobvyklému používání a před a po důležitých měřeních.

**OZNÁMENÍ****Cílové povrchy**

Mohou se objevit chyby měření a může se prodloužit doba měření.

**Opatření:**

- ▶ Chyby měření mohou nastat při měření proti bezbarvým kapalinám, sklu, polystyrenu nebo polopropustným povrchům, případně při zaměření na vysoce lesklé povrchy.
- ▶ Při měření proti tmavým povrchům se doba měření prodlouží.




## 1.6

## Klasifikace laseru

### Obecné

Laserová LED dioda zabudovaná v přístroji vytváří viditelný laserový paprsek, který vystupuje z přední strany.



Laserový přístroj popsáný v této části je klasifikován jako laser třídy 2 dle:

- IEC 60825-1 (2014-05): "Bezpečnost laserových produktů"

Tyto produkty jsou bezpečné pro krátkodobé expozice, ale mohou být nebezpečné při úmyslném pohledu do paprsku. Paprsek může způsobit oslnění, dočasnou slepotu a následně vizuální efekty, zejména při špatných světelných podmínkách.

### UPOZORNĚNÍ

#### Laserový produkt třídy 2

Z bezpečnostního hlediska nejsou laserové produkty třídy 2 ze své podstaty bezpečné pro oči.

#### Opatření:

- ▶ Nedívejte se do paprsku přímo ani skrz optické přístroje.
- ▶ Nemiřte paprskem na lidi ani na zvířata.
- ▶ Věnujte zvláštní pozornost směru laserového paprsku při dálkovém ovládní produktu pomocí aplikace nebo softwaru. Měření může být spuštěno kdykoli.

Popis	Hodnota
Vlnová délka	620–690 nm
Maximální průměrný vyzařovací výkon	< 1 mW


<b>Popis</b>	<b>Hodnota</b>
Trvání pulsu	> 400 ps.
Frekvence opakování pulsů (PRF)	320 MHz
Rozbíhavost paprsku	0,16 mrad × 0,6 mrad

## 2

## Přehled

### Součásti


Leica DISTO™ je laserový dálkoměr pracující s laserem třídy 2. Rozsah použití je uveden v kapitole 9 [Technické údaje](#).

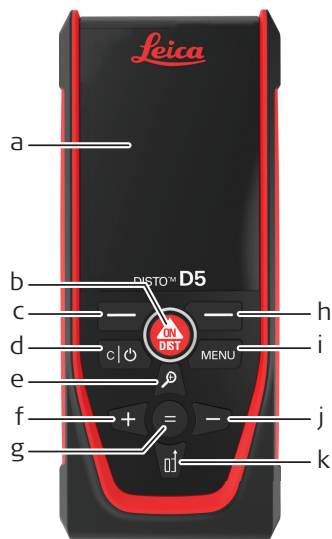


- a Displej
- b ON/DIST, Zapnout/Měřit
- c Levé tlačítko volby spojené s výše uvedenými symboly
- d Smazat/Vypnout
- e Zoom/Nahoru/Hledáček
- f Přidat/Doleva
- g Enter/Rovná se
- h Pravé tlačítko volby spojené s výše uvedenými symboly
- i Menu – Funkce/Nastavení
- j Odečíst/Doprava
- k Reference měření/Dolů

## Obrazovka základního měření

### Hledáček zapnutý

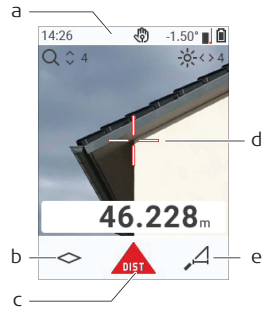


### Hledáček vypnutý

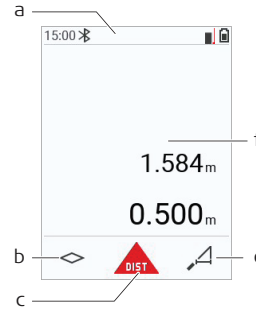

- a Stavový panel
- b Oblíbené, levé tlačítko
- c Aktivní funkce
- d Nitkový kříž
- e Oblíbené, pravé tlačítko
- f Výsledky měření


## Obrazovka s volbami

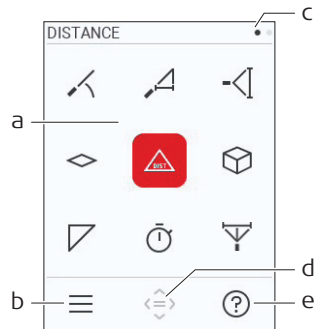

Červené ikony reprezentují **Funkce**  
Černé ikony reprezentují **Nastavení**

- a Menu Funkce/Nastavení
- b Menu Funkce/Nastavení přepnete, když stisknete levé tlačítko volby. Volitelná možnost: Stiskněte dvakrát tlačítko **MENU**.
- c Ukazatel stránky. Stiskněte navigační tlačítko doleva/doprava.
- d Slouží ke zvolení označené ikony. Stiskněte tlačítko = nebo tlačítko **ON/DIST**.
- e Funkce nápovědy. Stiskněte pravé tlačítko volby, abyste zobrazili dostupnou nápovědu.

## Obrazovka základních výsledků

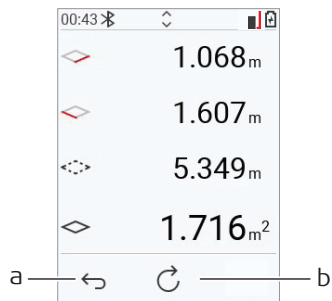

- a návrat zpět o jeden krok.  
Příklad: Opakujte měření.
- b funkce opakování  
Příklad: Opakujte celé měření.

## Ikony na stavové liště

12:03 Čas



Bluetooth je zapnuto



Navázáno připojení Bluetooth



Zařízení měří



Ovládání gesty



Posunutí nahoru/dolů pro zobrazení dalších výsledků



Reference měření



Odsazení je aktivováno a sčítá / odečítá definovanou hodnotu od měřené vzdálenosti



Stav baterie



Zoom

### 3

## Instalace přístroje

### Nabíjení Li-Ion baterie pomocí USB


Před prvním použitím baterii dobijte.



Používejte pouze originální nabíjecí kabel.

Menší koncovku kabelu připojte k zařízení a koncovku nabíječky připojte do elektrické zásuvky. Zvolte konektor odpovídající vaší zemi. Přístroj lze během nabíjení používat.

Přístroj je možné nabíjet z počítače, pokud port USB poskytuje dostatečný výkon. Z tohoto důvodu doporučujeme používat nabíjecí zařízení USB 5 V/1 A.

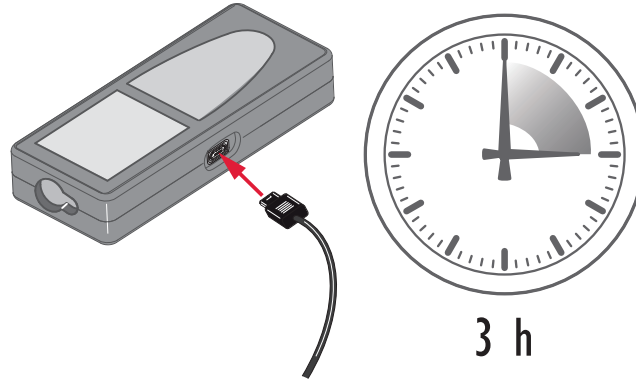

- Před prvním použitím musí být baterie nabitá, neboť je dodávána s minimální úrovní nabití.
- Přípustný rozsah teplot pro nabíjení je od 5 do +40 °C/+41 do +104 °F. Pokud to je možné, doporučujeme nabíjet baterie při nízké okolní teplotě +10 až +20 °C/+50 až +68 °F, aby bylo dosaženo optimálního nabití.
- Je normální, že se baterie během nabíjení zahřívá. Při použití nabíječek, které doporučuje Leica Geosystems, není možné baterii nabíjet, pokud je její teplota příliš vysoká.
- U nových nebo u dlouho skladovaných baterií (více než 3 měsíce) je vhodné provést cyklus vybití/nabití.
- Pro Li-Ion baterie je dostačující jeden cyklus vybití a nabití. Doporučujeme provést cyklus vybití a nabití, pokud se zobrazovaná kapacita baterie na nabíječce nebo v produktu Leica Geosystems významně liší od aktuální kapacity, která je k dispozici.

---

### **UPOZORNĚNÍ**


#### **Zařízení zobrazuje kód zprávy 298**

Interní diagnostika označuje možné nabobtnání Li-Ion baterie.


#### **Opatření:**

- ▶ Vypněte přístroj a přestaňte ho používat.
- ▶ Než začnete přístroj znovu používat, vyměňte baterii.

## Zapínání a vypínání

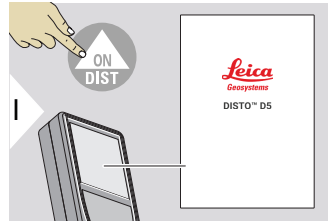

Zapnutí přístroje.

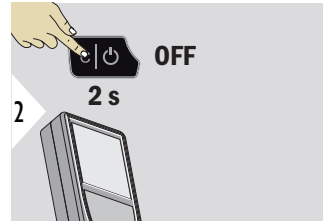




Vypnutí přístroje.




Pokud přístroj nereaguje nebo ho nelze vypnout, stiskněte a podržte tlačítko C/Off přibližně na 10 s. Po uvolnění tlačítka se přístroj restartuje.

## Průvodce spuštěním


Tento průvodce se automaticky spustí po prvním zapnutí přístroje nebo po jeho resetování. Uživatel je požádán o nastavení položek **JAZYK**, **JEDNOTKY VZDÁLENOSTI** a **ČAS**. Postupujte následovně.

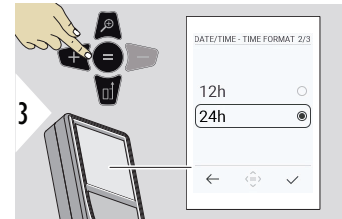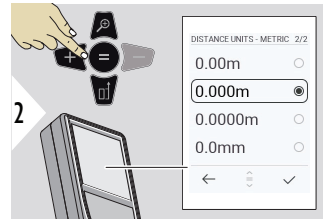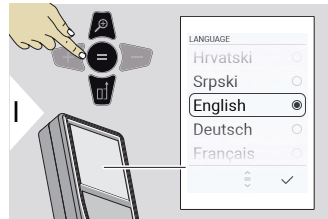



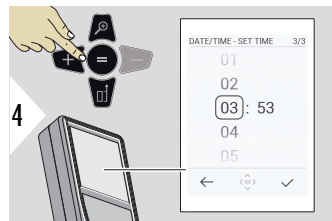

## Zrušit

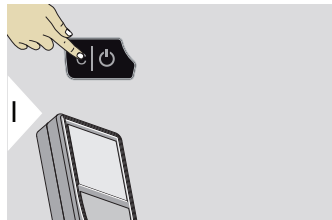

Opustí aktuální funkci, přejde na výchozí provozní režim.

## Kódy zpráv

### OZNÁMENÍ

Pokud se zobrazí zpráva „i“ s číslem, podívejte se do pokynů v části [7 Kódy zpráv](#).

Příklad:




### Multifunkční koncovka




Při měření s koncovkou vyklopenou na 90° se ujistěte, že je v rovině vůči okraji, ze kterého měříte.

Příklad:

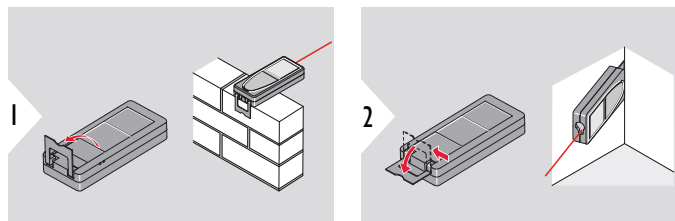


Automaticky se rozpozná směr koncovky a podle toho se nastaví nulový bod.


## Úprava reference měření

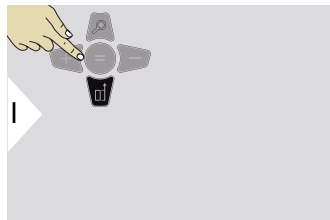

Úprava reference měření funguje jen v měřícím režimu. Zkontrolujte, zda je zapnutý laser.

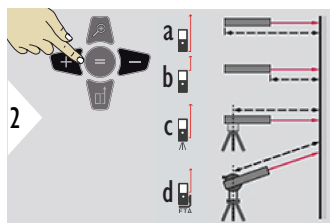

- a Vzdálenost je měřena od zadní části zařízení (standardní nastavení).
- b Vzdálenost je měřena od přední části zařízení.
- c Vzdálenost se měří od závitu stativu.
- d Vzdálenost se měří od Leica FTA 360

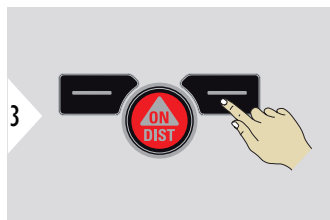




Potvrďte nastavení.





Pokud je zařízení vypnuto, reference se vrátí zpět ke standardnímu nastavení (zadní část zařízení).

## 4



## Použití přístroje

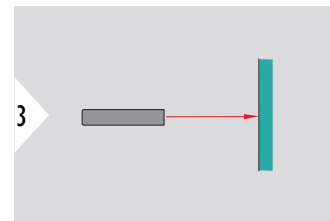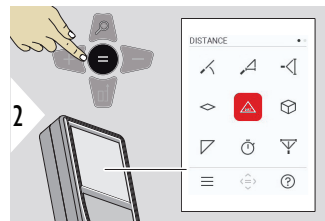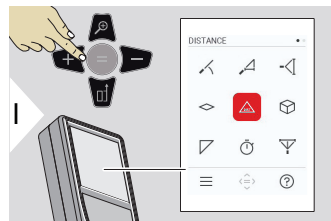Jednotlivá  
VZDÁLENOST


3 Aktivní laser namířte na cíl.

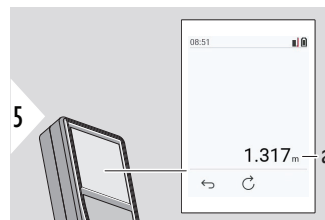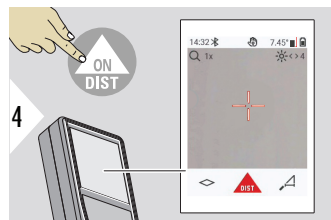

4 a Naměřená vzdálenost

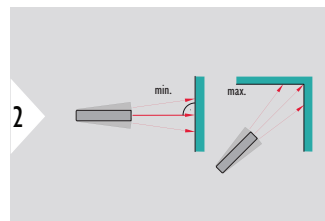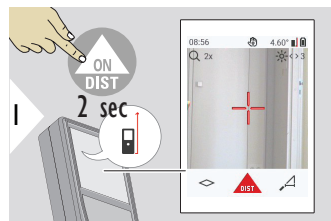
Permanentní měření/  
měření minima-maxima

2 Používá se pro měření diagonál místnosti (maximální hodnoty) nebo vodorovných vzdáleností (minimální hodnoty).

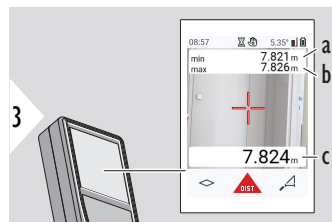


Živé zobrazení


- a Minimální naměřená vzdálenost
- b Maximální naměřená vzdálenost
- c Hlavní řádek: Aktuální naměřená hodnota

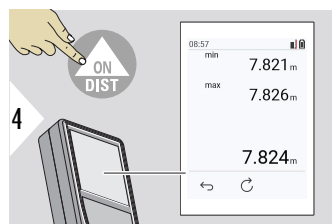

Zastaví permanentní měření/měření minima-maxima.  
Zobrazí se výsledky měření.


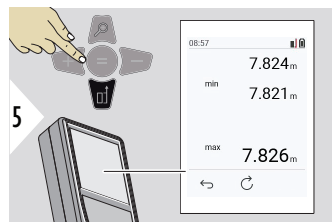


Pro převzetí hodnot v hlavním řádku a odeslání pomocí Bluetooth použijte navigační tlačítko **Dolů**.



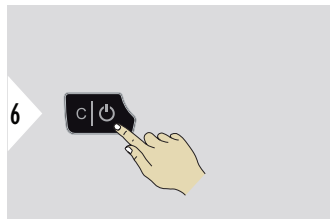



Exit

## Přičtení/odečtení

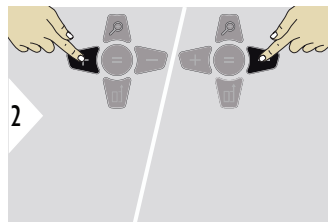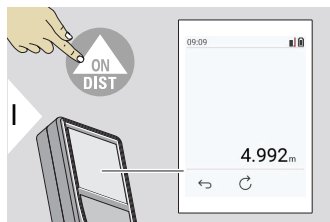

- + Další měření se **přičte** předchozímu.
- Další měření se **odečte** od předchozího.

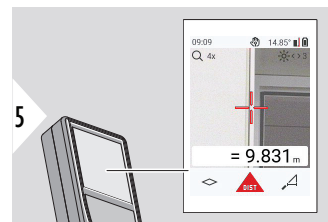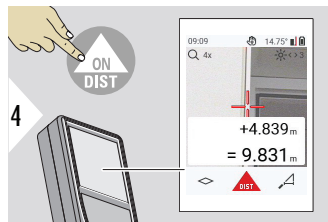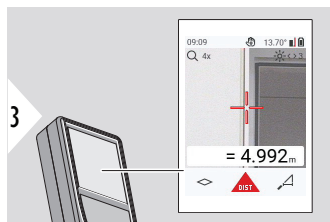

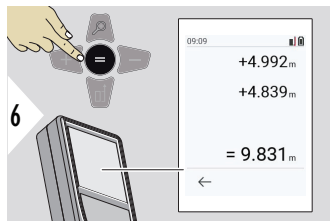

Stisknutím tlačítka **Enter/Rovná se** zastavíte přidávání či odečítání hodnot.



Tento postup lze podle potřeby opakovat. Stejný postup se použije i u sčítání či odečítání ploch nebo objemů.

## Přenos dat prostřednictvím Bluetooth



DISTO™ Plan. Aplikaci použijte pro přenos dat prostřednictvím Bluetooth. Přístroj lze prostřednictvím této aplikace také aktualizovat.



Pokud je přístroj zapnutý, Bluetooth je aktivní. Zařízení připojte k chytrému telefonu, tabletu, laptopu... Pokud je aktivována funkce **Autosend**, budou hodnoty měření automaticky převedeny ihned po měření. Chcete-li přenést výsledek, stiskněte tlačítko **Enter/Rovná se**:



Podrobnosti najdete v **NASTAVENÍ BLUETOOTH**.

Po připojení k zařízení s operačním systémem iOS stiskněte tlačítko + nebo – na 1 sekundu, aby se na displeji mobilního zařízení zobrazila klávesnice. Po opětovném stisknutí jednoho z těchto tlačítek se klávesnice zavře. Bluetooth se vypne při vypnutí zařízení.

Aplikace Leica DISTO™ je kompatibilní s chytrým telefonem, tabletem nebo laptopem, který používá Bluetooth 4.0 nebo novější. Počet možných měření na jedno nabití baterie není díky použití technologie Low Energy téměř nijak ovlivněn.

Následující software a aplikace jsou k dispozici od společnosti Leica Geosystems. Rozšiřují možnosti používání přístroje Leica DISTO™:



DISTO™ Transfer pro systém Windows 10 nebo novější. Je k dispozici zdarma a dá se stáhnout z webu <https://www.disto.com>.



Aplikace DISTO™ Plan je k dispozici pro tablety a chytré telefony se systémem iOS a Android. Stáhněte si aplikaci z příslušných obchodů s aplikacemi. Aplikace je v zásadě zdarma, ale zahrnuje nákupy v aplikaci, které dále rozšiřují její možnosti.





Na bezplatný software Leica DISTO™ neposkytujeme žádnou záruku a nenabízíme pro něj žádnou podporu. Nepřebíráme žádnou odpovědnost vyplývající z použití bezplatného softwaru a nejsme povinni poskytovat opravy ani vyvíjet aktualizace. Širokou nabídku komerčního softwaru naleznete na naší domovské stránce. Aplikace pro operační systémy Android® nebo iOS můžete nalézt ve speciálních internetových prodejnách. Další podrobnosti najdete na webu <https://www.disto.com>.



# 5


## Nastavení

### Přehled

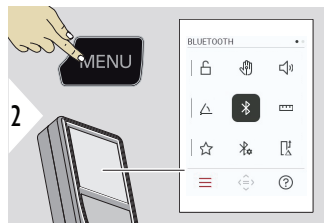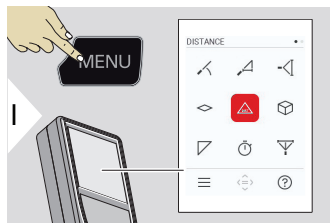

Dvojím stisknutím tlačítka MENU otevřete menu nastavení.

### Nastavení

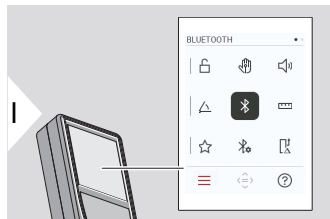

Aktivace/deaktivace **ZÁMEK TLAČÍTEK**



**GESTO** zapnutí/vypnutí



**BZUČÁK** zapnutí/vypnutí



**ÚHLOVÉ JEDNOTKY**



**BLUETOOTH** zapnutí/vypnutí




**JEDNOTKY VZDÁLENOSTI**





**OBLÍBENÉ**




**NASTAVENÍ BLUETOOTH**

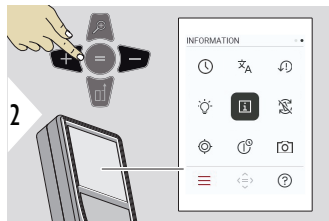**POSUN VZDÁLENOSTI****ČAS****JAZYK****RESET ZAŘÍZENÍ****PODSVÍCENÍ DISPLEJE****INFORMACE****OTÁČENÍ OBRAZOVKY****KALIBRACE SKLONU****ČAS VYPNUTÍ****HLEDÁČEK**

## Aktivace/deaktivace ZÁMEK TLAČÍTEK

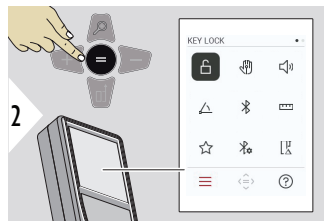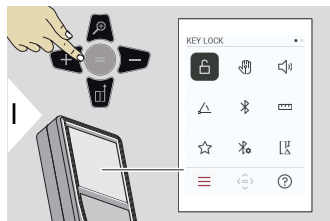

Zapnutí/vypnutí

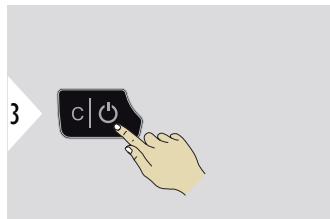

Opusťte nastavení





Když je funkce **ZÁMEK TLAČÍTEK** aktivována: Abyste po zapnutí zařízení získali přístup do zařízení, stiskněte tlačítko = .


Pokud je zařízení vypnuté, je funkce zámku kláves aktivována.

**GESTO zapnutí/vypnutí**



Tato funkce umožňuje spuštění měření, aniž byste se dotkli přístroje. Mávněte rukou nebo předmětem přes laserový paprsek ve vzdálenosti od 5 do 25 cm.

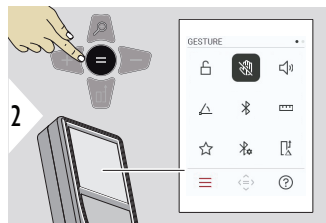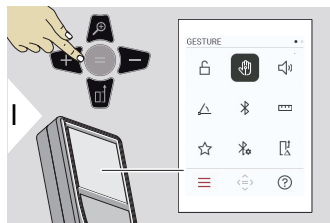


Zapnutí/vypnutí

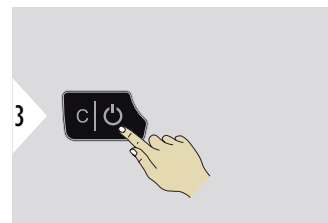

Opustíte nastavení



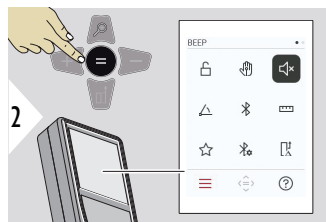
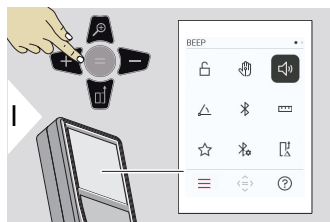
**BZUČÁK zapnutí/vypnutí**

Zapnutí/vypnutí

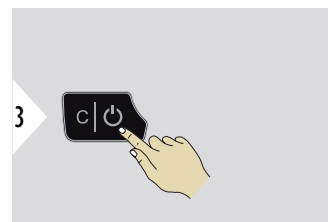


Opustíte nastavení

## ÚHLOVÉ JEDNOTKY

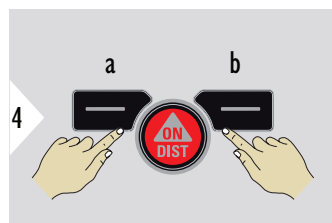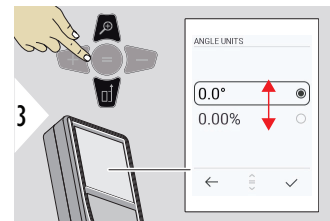
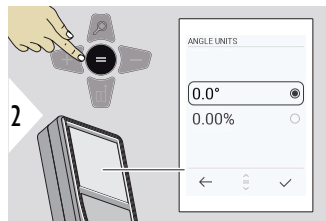
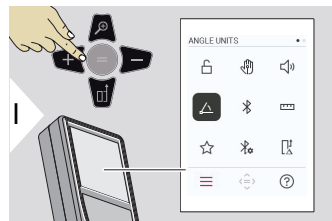


- a Odmítnout
- b Potvrdit

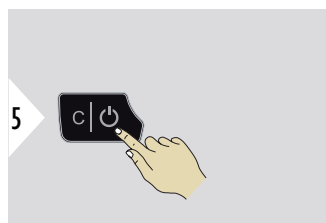

Opusťte nastavení

## BLUETOOTH zapnutí/ vypnutí

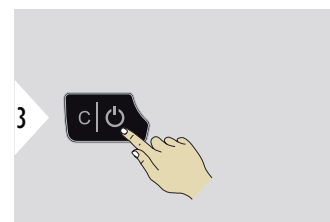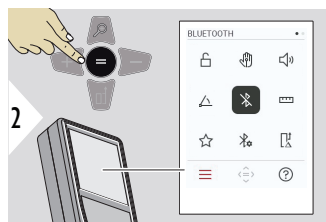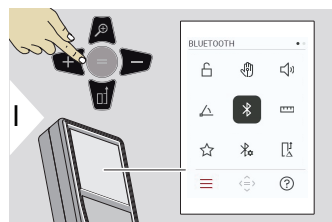




Zapnutí/vypnutí

Opusťte nastavení




Když je Bluetooth zapnuté, ve stavovém řádku se zobrazuje černá ikona Bluetooth. Po navázání spojení se barva ikony změní na modrou.


## JEDNOTKY VZDÁLENOSTI

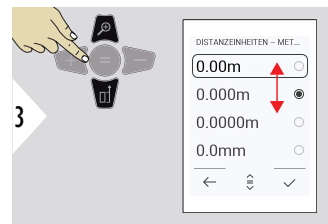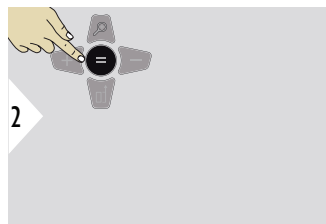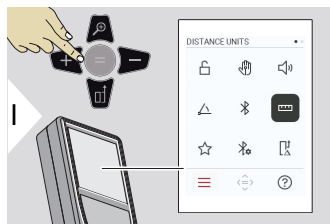

Přepínání mezi jednotkami.



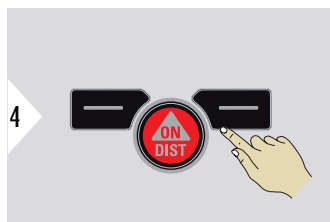


Potvrďte nastavení.

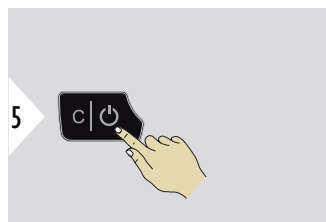

Opusťte nastavení


## OBLÍBENÉ

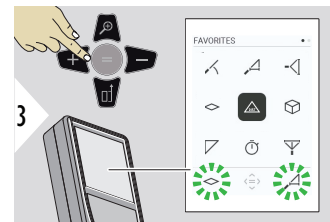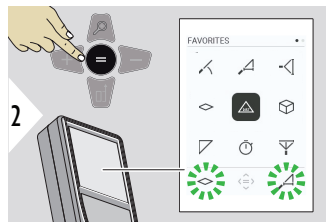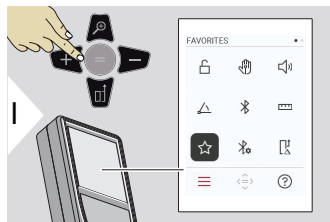

Vyberte oblíbenou funkci.






Stiskněte levé nebo pravé tlačítko volby. Oblíbená funkce je nastavena nad příslušným tlačítkem volby.

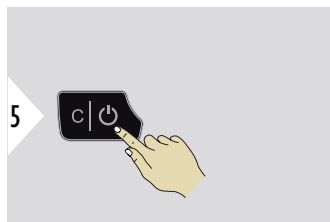


Opusťte nastavení

## NASTAVENÍ BLUETOOTH

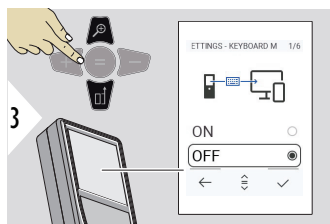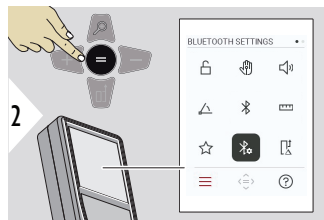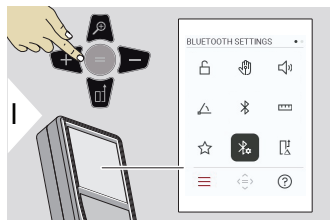


### NASTAVENÍ BLUETOOTH – REŽIM KLÁVESNICE

Vyberte ON nebo OFF. Umožňuje přenést měření zadané na externí klávesnici do počítače, tabletu nebo chytrého telefonu.

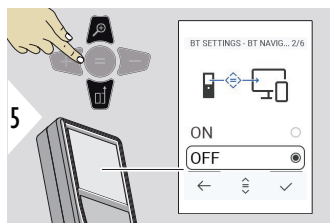


### NASTAVENÍ BLUETOOTH – NAVIGACE BLUETOOTH

Je-li tato možnost aktivována, je možné odesílat měření ručně pomocí pravého oblíbeného tlačítka. Levé oblíbené tlačítko umožňuje zapnout či vypnout tlačítka se šipkami pro navigaci.<sup>1)</sup>

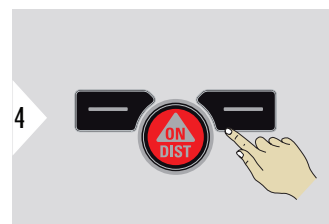


Potvrďte nastavení.

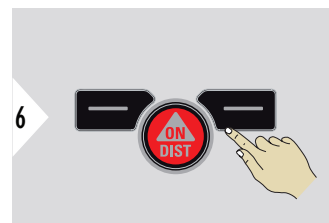


Potvrďte nastavení.



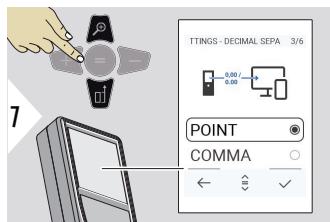


## NASTAVENÍ BLUETOOTH – ODDĚLOVAČ DESE- TINNÝCH MÍST

Zvolte druh desetinné čárky  
pro přenesenou hodnotu.

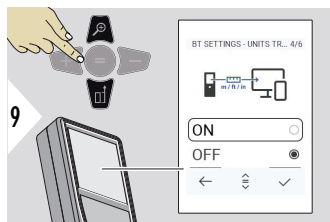


## NASTAVENÍ BLUETOOTH – PŘEVOD JEDNOTEK

Zvolte, zda je jednotka  
přenesena nebo nikoliv.

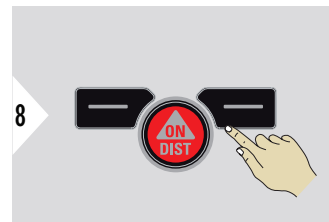


Potvrďte nastavení.

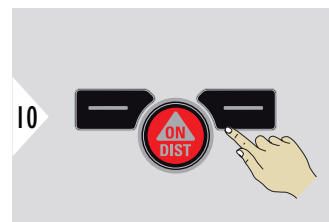


Potvrďte nastavení.

<sup>1)</sup> Například se můžete pohybovat mezi buňkami při práci v aplikaci Microsoft Excel. Dlouhým stisknutím nebo podržením příslušného oblíbeného tlačítka se spustí funkce zobrazená na displeji (šedou barvou).

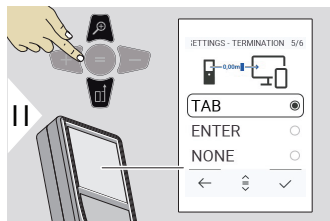


### NASTAVENÍ BLUETOOTH – KONEC PO HODNOTĚ

Zvolte ukončení přenosu.

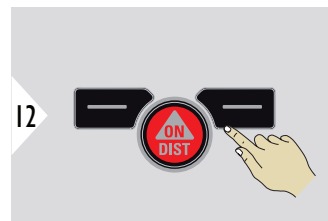


Potvrďte nastavení.

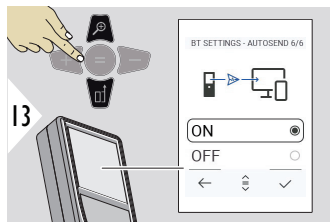


### NASTAVENÍ BLUETOOTH – AUTOMATICKÉ ODESÍLÁNÍ

Zvolte, zda je hodnota  
přenesena automaticky nebo  
manuálně.

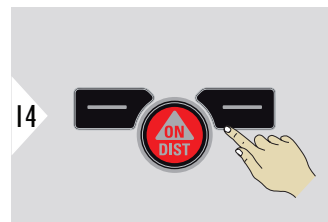

Potvrďte nastavení.

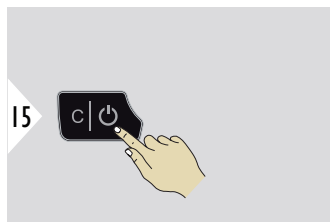




Opusťte nastavení




V závislosti na zvoleném nastavení režimu klávesnice a automatického odeslání mohou být některé body výběru přeskočeny.

## POSUN VZDÁLENOSTI


Funkce odsazení vzdálenosti automaticky ke všem měřením připočte nebo od nich odečte určitou hodnotu. Tato funkce umožňuje, aby byly zohledněny odchylky. Zobrazí se ikona posunutí.

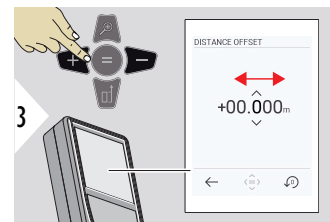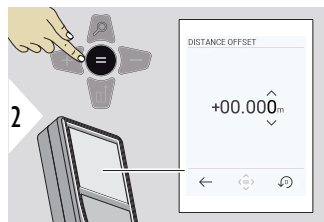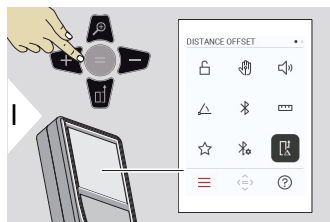


Vyberte číslici.

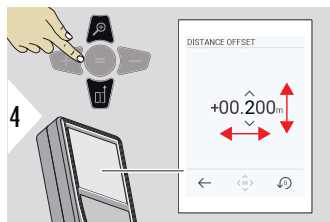

Upravte číslici.






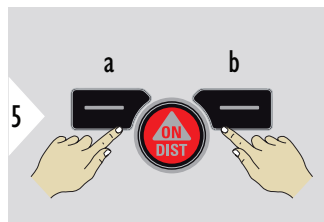


- a Potvrďte hodnotu.
- b Obnovte nastavení.

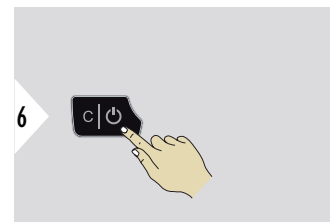

Opusťte nastavení




## ČAS

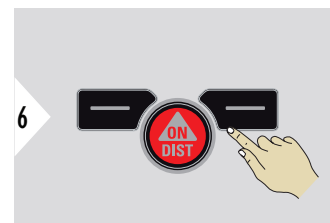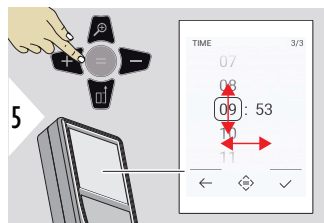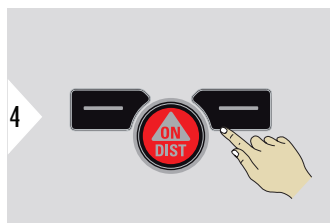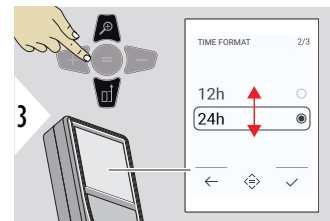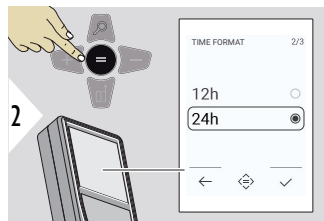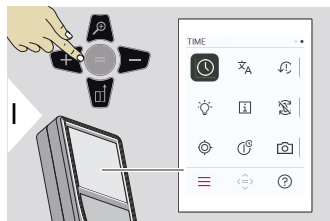


Potvrďte nastavení.


Potvrďte nastavení.

## JAZYK

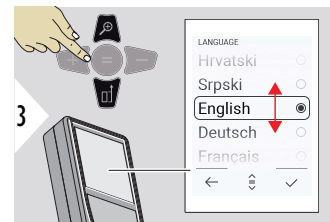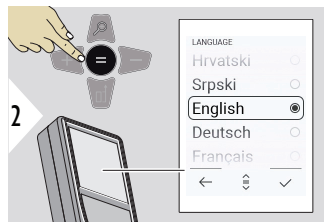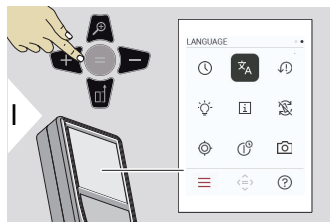

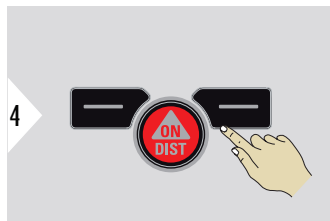




Potvrďte nastavení.

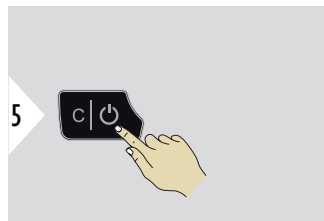

Opusťte nastavení




## RESET ZAŘÍZENÍ

Resetování obnoví výrobní nastavení přístroje. Všechna přizpůsobená nastavení a položky paměti se ztratí.

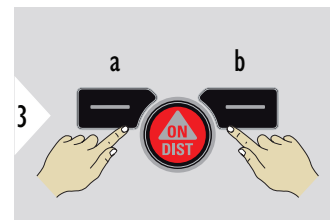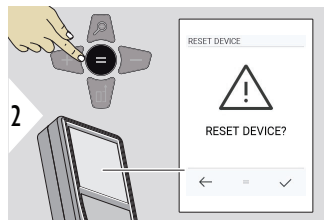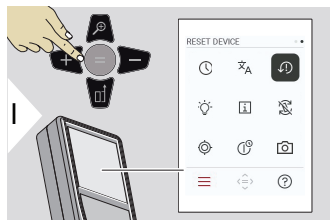


- a Odmítnout
- b Potvrdit


## PODSVÍCENÍ DISPLEJE

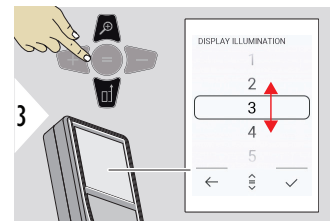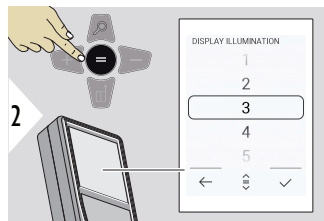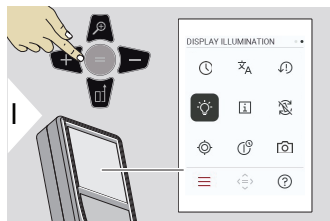

Zvolte jas.

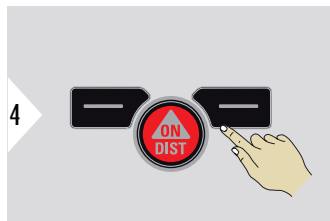



Potvrďte nastavení.

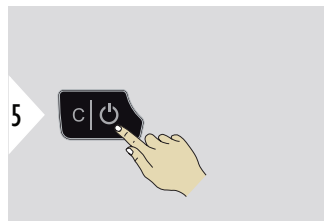


Opusťte nastavení


Energii ušetříte  
snížením jasu  
v době, kdy jej  
nepotřebujete.

## INFORMACE

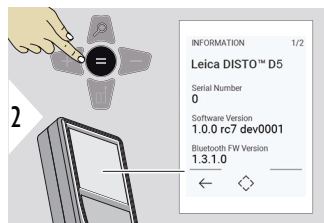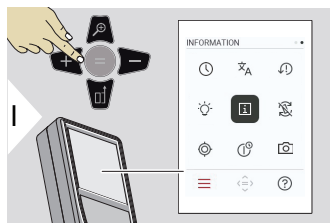


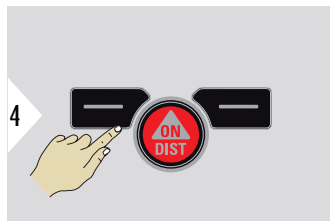


4 Opustte obrazovku s informacemi.

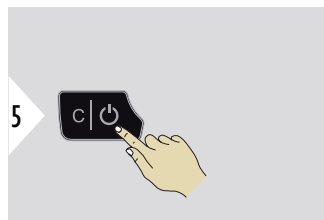


5 Opustte nastavení

## OTÁČENÍ OBRAZOVKY

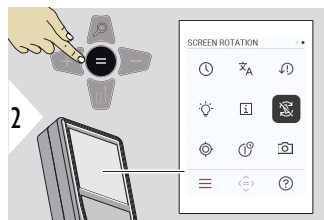
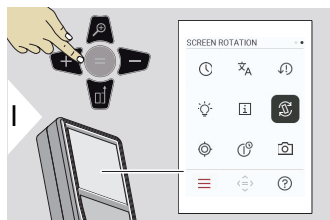


2 Zapnutí/vypnutí


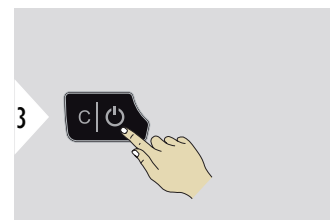


3 Opustte nastavení

## Příklad

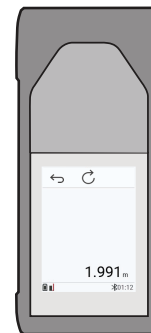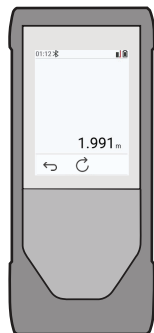


## KALIBRACE SKLONU

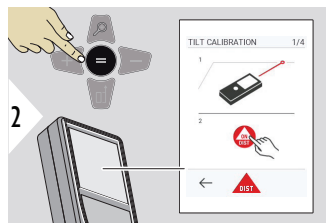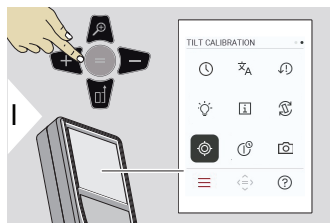


Pokračujte podle pokynů na obrazovce.




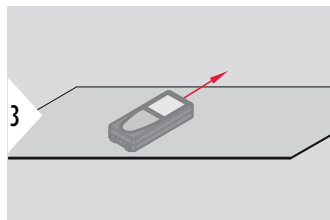


Umístěte zařízení na naprosto rovný povrch.

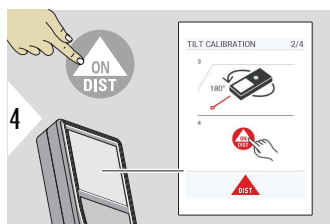


Po dokončení stiskněte tlačítko **ON/DIST**. Pokračujte podle pokynů na obrazovce.

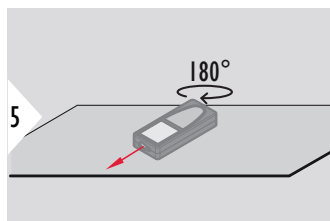


Otočte zařízení vodorovně o 180° a znovu je umístěte na naprosto rovný povrch.

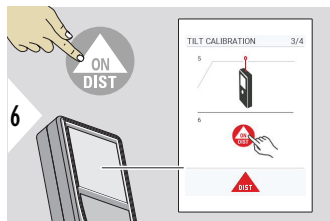


Po dokončení stiskněte tlačítko **ON/DIST**.  
Pokračujte podle pokynů na obrazovce.

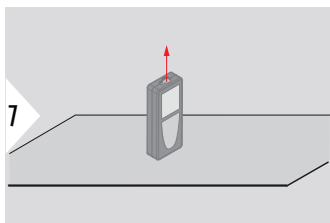


Umístěte zařízení na naprosto rovný povrch.

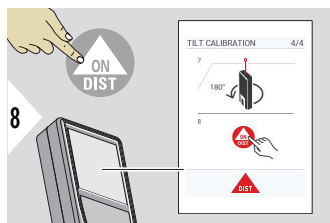

Po dokončení stiskněte tlačítko **ON/DIST**.  
Pokračujte podle pokynů na obrazovce.

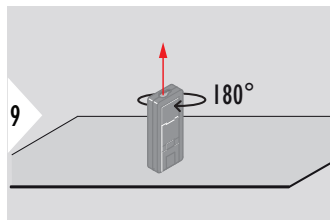

Otočte zařízení vodorovně o 180° a znovu je umístěte na naprosto rovný povrch.

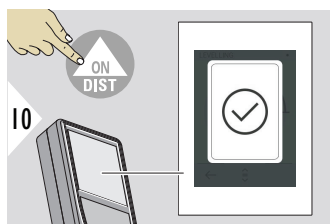




Po dokončení stiskněte tlačítko **ON/DIST**.




Za 2 s se přístroj vrátí zpět do základního režimu.


## ČAS VYPNUTÍ

Definujte dobu, po které se přístroj automaticky vypne.

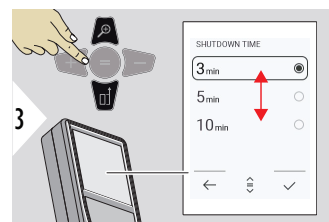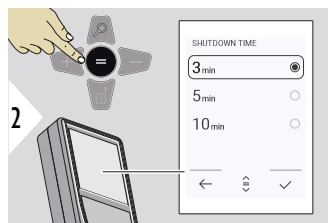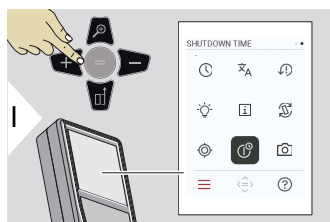

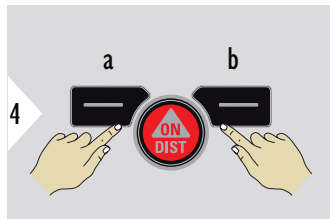

- a Odmítnout  
b Potvrdit

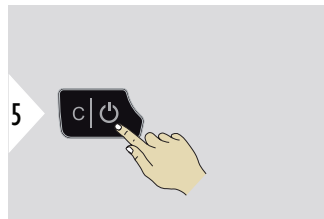

Opusťte nastavení


## HLEDÁČEK

Tato funkce je skvělým pomocníkem při venkovním měření. Integrovaný hledáček (obrazovka) zobrazuje cíl na displeji. Zařízení měří ve středu nitkového kříže, i když laserový bod není viditelný.



Pokud se hledáček používá na blízké cíle s efektem, při kterém se laser v nitkovém kříži zobrazí posunutý, dojde k paralaxním chybám. V tomto případě se chyba automaticky opraví posunem nitkového kříže.

### Možnost 1:


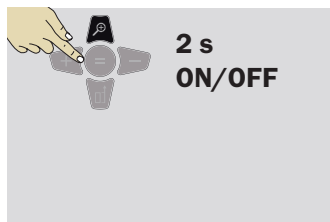


Stisknutím a podržením tlačítka zoom na 2 s zapnete nebo vypnete hledáček. Stav se uloží a zůstane stejný, i když přístroj vypnete a znovu zapnete.




Hledáček lze zapnout nebo vypnout jen tehdy, když je zapnutý laserový paprsek.


## Možnost 2:

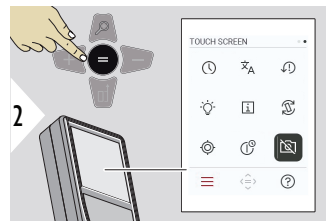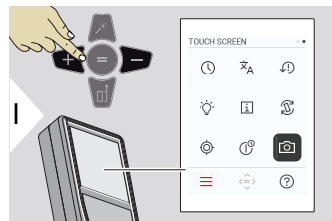

Zapnutí/vypnutí

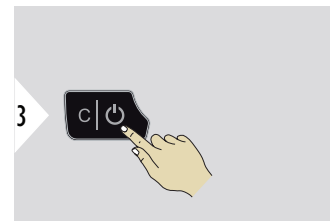

Opusťte nastavení

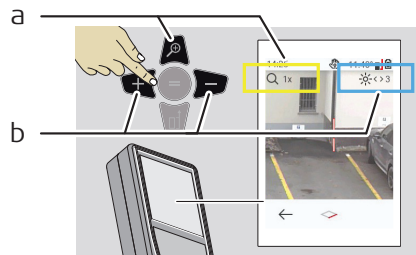


- a Tlačítkem zoomu můžete upravit zvětšení. Zobrazí se stupeň zvětšení.
- b Upravte podsvícení pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava. Zobrazí se hodnota **PODSVÍCENÍ DISPLEJE**.

## 6

## Funkce

## Přehled

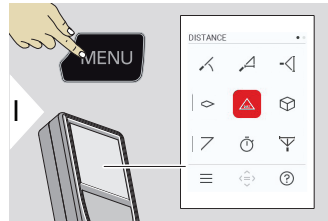

VYROVNÁNÍ



HORIZONTÁLNĚ SMART



SLEDOVÁNÍ VÝŠKY



PLOCHA



Jednotlivá VZDÁLENOST



OBJEM




TROJÚHELNÍKOVÁ PLOCHA



ČASOVAČ



PYTHAGORAS 3BODOVÝ

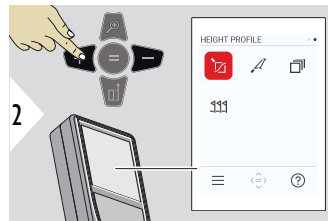

VÝŠKOVÝ PROFIL



SKLON




VRSTVENÍ




VYTYČENÍ

Všechny funkce popsané v této kapitole zavřete/ukončíte následujícím postupem:


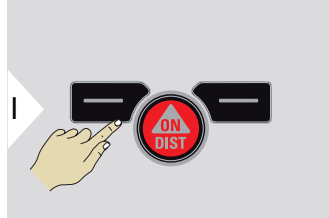


Opusťte menu.

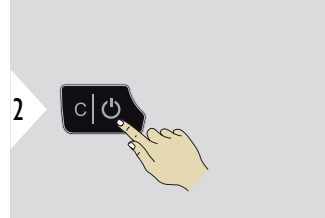




Ukončit.

## VYROVNÁNÍ

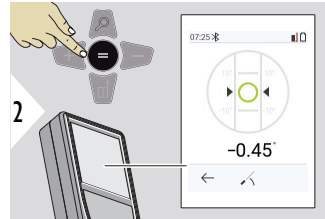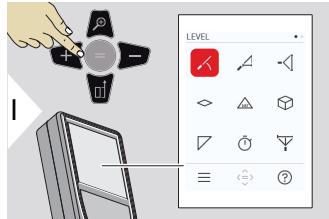


Zobrazuje náklony v rozsahu 360°. Přístroj pípne při hodnotě 0°. Ideálně se hodí pro horizontální a vertikální nastavení.

## HORIZONTÁLNĚ SMART

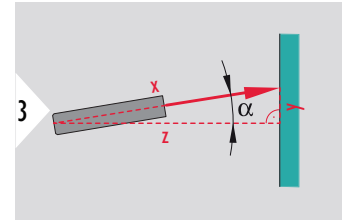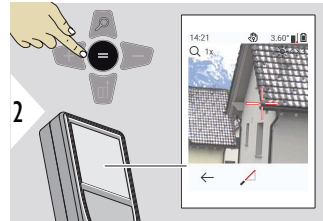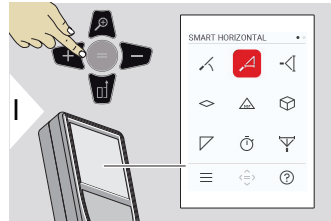

2 Namiřte laser na cíl.

3 Až do 360° a příčného náklonu  $\pm 10^\circ$ .



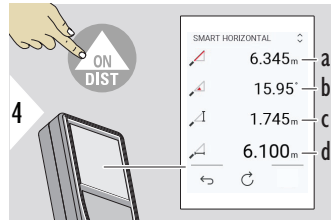


- a Naměřená vzdálenost, x
- b Úhel,  $\alpha$
- c Výškový rozdíl od měřeného bodu, y
- d Horizontální vzdálenost, z


## SLEDOVÁNÍ VÝŠKY

Lze určit výšky budov nebo stromů bez vhodných odrazných bodů. U spodního bodu se měří vzdálenost a náklon, což vyžaduje reflexní laserový cíl. Horní bod lze zaměřit pomocí hledáčku / nitkového kříže, což nevyžaduje reflexní laserový cíl, protože se měří jen sklon.





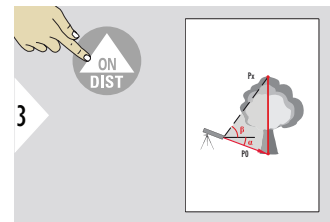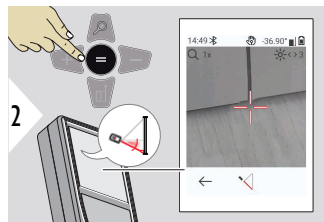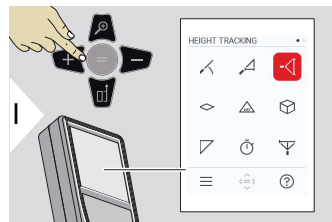


Laser namířte na dolní bod.

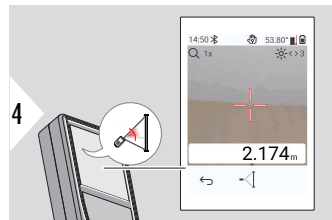


Laser namířte na horní body a sledování úhlu/výšky se spustí automaticky.

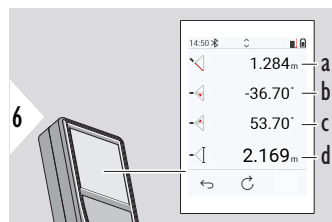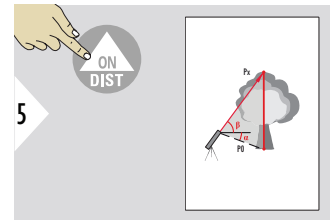

- a Vzdálenost P0
- b Úhel  $\alpha$
- c Úhel  $\beta$
- d Sledování výšky y, pokud je zařízení uvedeno do chodu na stativu

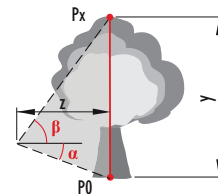



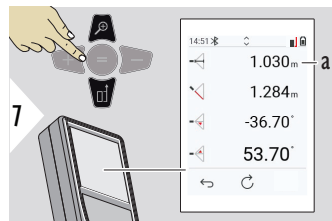


a Vzdálenost z





Pro převzetí hodnot v hlavním řádku a odeslání pomocí Bluetooth použijte navigační tlačítko **Dolů**.

## PLOCHA

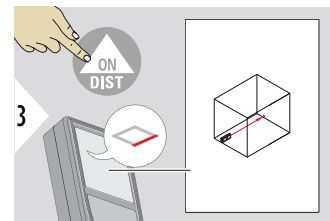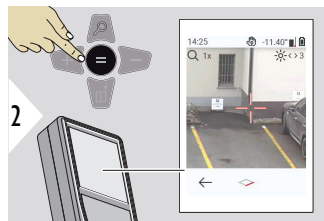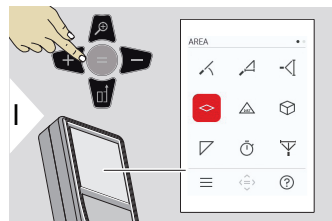

Laser namířte na první cílový bod.

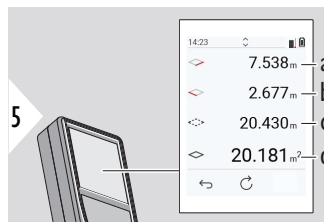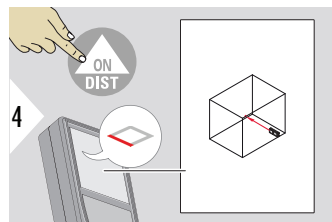

- a První vzdálenost
- b Druhá vzdálenost
- c Obvod
- d Plocha




Laser namířte na druhý cílový bod.





Hlavním výsledkem je oblast tohoto obdélníku. Jednotlivé naměřené hodnoty se zobrazí nad hlavním řádkem.

Částečná měření / funkce malování: Před začátkem prvního měření stiskněte + nebo -. Měřte a přičítejte nebo odečítejte vzdálenosti. Dokončete měření stisknutím =. Změřte druhou délku.

## Jednotlivá VZDÁLENOST

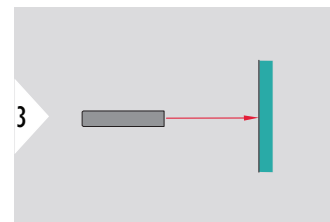
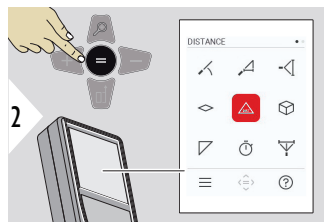
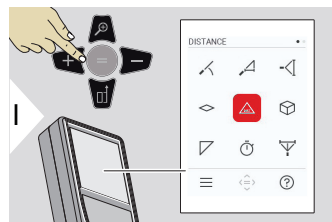


Aktivní laser namířte na cíl.

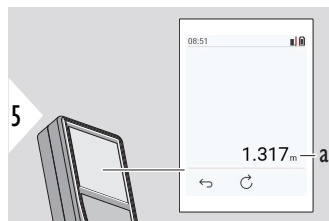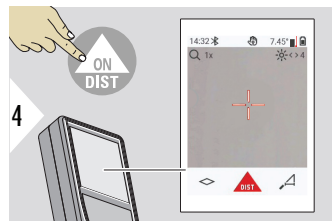


a Naměřená vzdálenost


## OBJEM

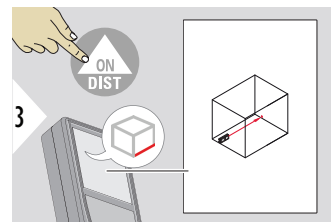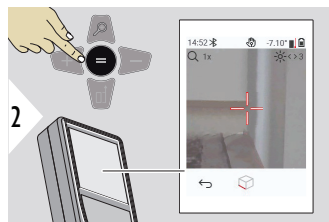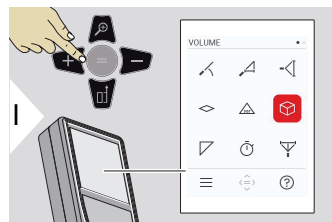


Laser namířte na první cílový bod.

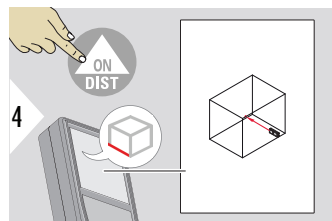


Laser namířte na druhý cílový bod.

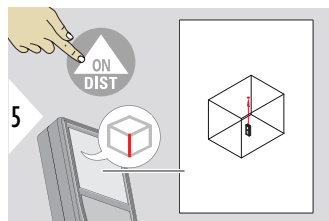

Laser namířte na třetí cílový bod.

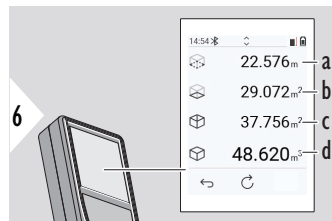




- a Obvod
- b Plocha stropu/podlahy
- c Plochy stěn
- d Objem

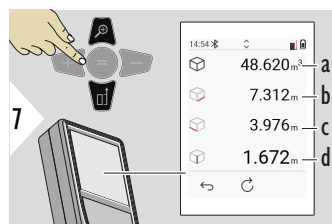


- a Objem
- b První vzdálenost
- c Druhá vzdálenost
- d Třetí vzdálenost

Další výsledky.


## TROJÚHELNÍKOVÁ PLOCHA

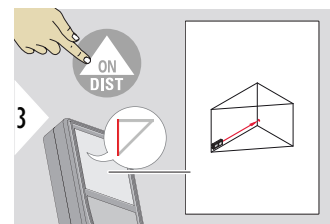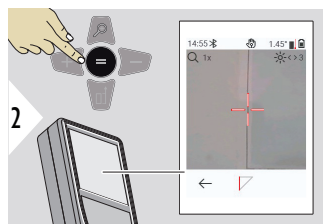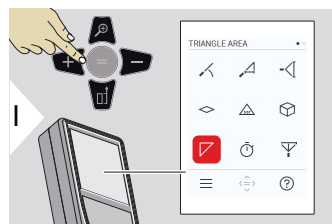


Laser namířte na první cílový bod.

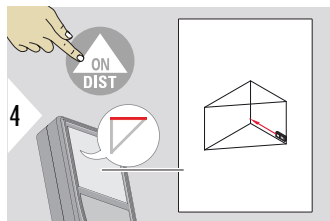


4 Laser namířte na druhý cílový bod.

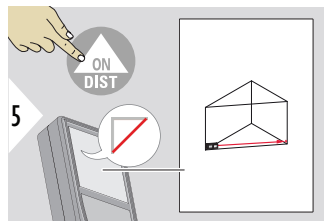

5 Laser namířte na třetí cílový bod.

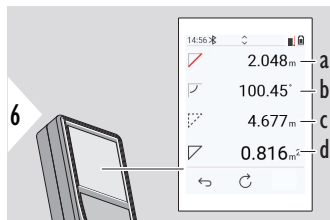

- a Třetí vzdálenost
- b Úhel mezi prvním a druhým měřením
- c Obvod
- d Trojúhelníková plocha

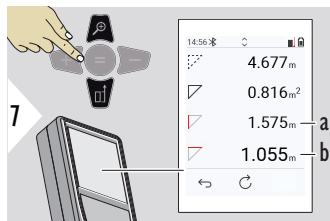




- a První vzdálenost
- b Druhá vzdálenost

Další výsledky.




Hlavním výsledkem je plocha tohoto trojúhelníku. Pomocí tlačítka + nebo – je možné přidat nebo odečíst několik trojúhelníků. Viz [Přičtení/odečtení](#).


## ČASOVAČ

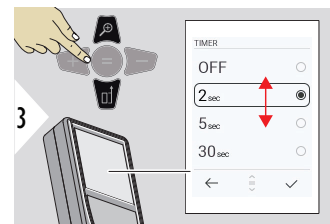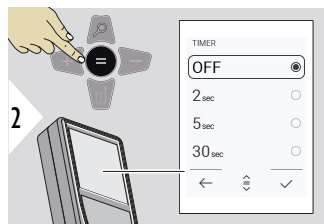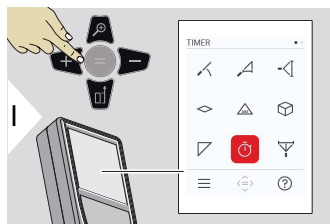

Zvolte dobu samospouště.

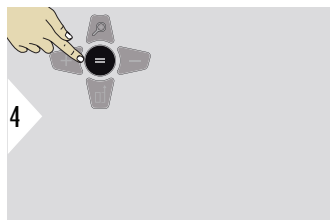




Potvrďte nastavení.

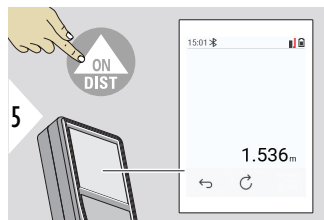


Stisknutím tlačítka **ON/DIST** spustíte časovač.

- Na obrazovce se zobrazí odpočet.
- Během odpočítávání zní pípní.


# PYTHAGORAS 3BO- DOVÝ

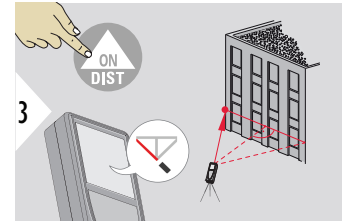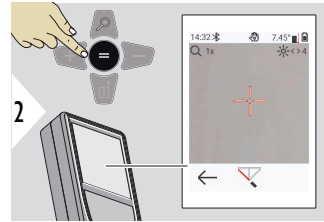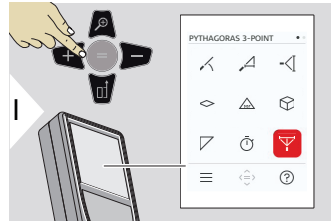


Zamířte laserem na první cílový bod.

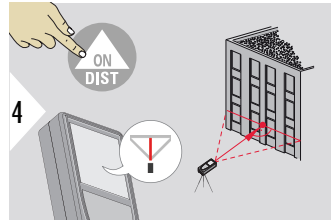

Zamířte laserem v obdélníku proti druhému cílovému bodu.

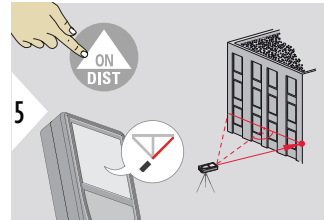


Zamířte laserem na třetí cílový bod.

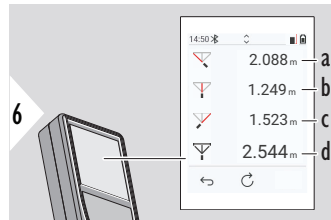

- a První vzdálenost
- b Druhá vzdálenost
- c Třetí vzdálenost
- d Vzdálenost mezi prvním a třetím cílovým bodem



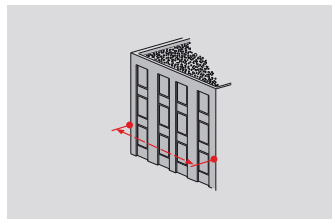



Výsledek se zobrazí na hlavním řádku. Stisknutí tlačítka měření po dobu 2 sekund ve funkci automaticky aktivuje minimální nebo maximální měření.

Doporučujeme používat Pythagorovu větu pouze při nepřímém vodorovném měření. U měření výšek (svislé měření) bude přesnějších výsledků dosaženo při použití funkce s měřením sklonu.




Pro převzetí hodnot v hlavním řádku a odeslání pomocí Bluetooth použijte navigační tlačítko **Dolů**.




## VÝŠKOVÝ PROFIL

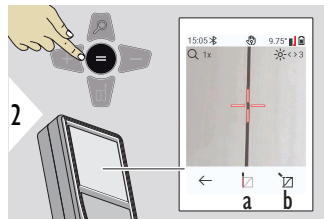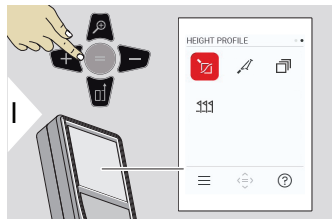


- a Zahajte měření. První měření je referenční bod.
- b Nastavte absolutní výšku referenčního bodu. Příklad:  
Nadmořská výška

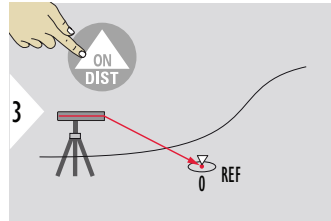

Zamířte na základní bod (REF).

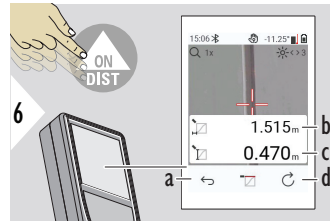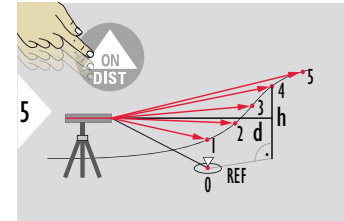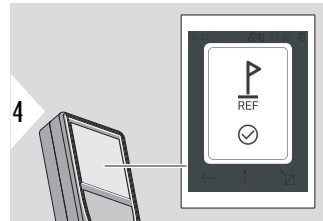

- Odstupte, abyste odečetli předchozí měřené body.
- Horizontální vzdálenost k zařízení = d
- Výškový rozdíl vůči referenčnímu bodu (REF) = h
- Zahajte nové měření výškového profilu.

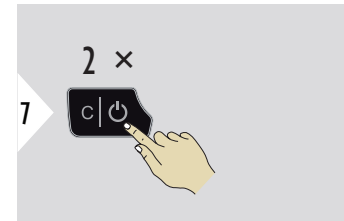

Opusťte funkci.







Stiskněte tlačítko **ON/DIST** na > 2 s, abyste zahájili permanentní měření výškového profilu.



Optimální pro měření výškových rozdílů vůči základnímu bodu. Lze také využít k měření profilů a částí terénu. Po změření referenčního bodu je zobrazována horizontální vzdálenost a výška ke každému dalšímu bodu.




### Volitelná možnost: Nastavte absolutní výšku referenčního bodu.

Je možné nastavit výšku pro naměřený referenční bod. Například: Nastavte úroveň naměřeného referenčního bodu na 400 m nad m moře. Bod naměřený 2 m nad referenčním bodem bude mít tedy výšku 402 m.

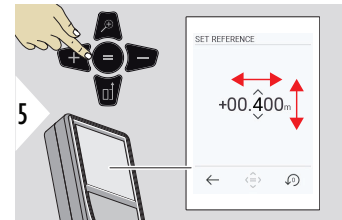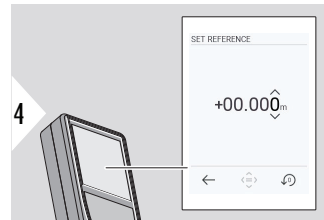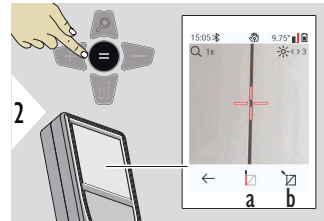
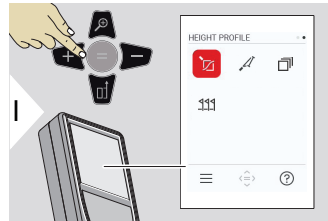


- a Zahajte měření. První měření je referenční bod.
- b Nastavte absolutní výšku referenčního bodu.


## SKLON

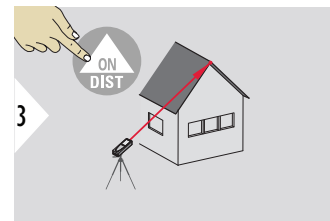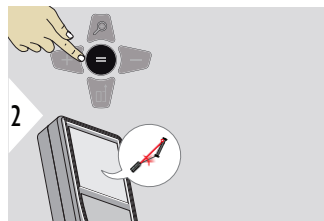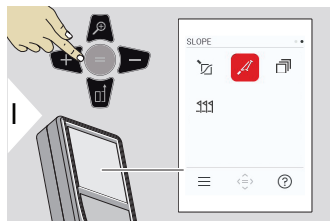


Laser namířte na horní cílový bod.

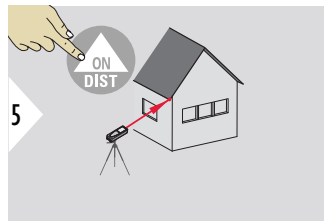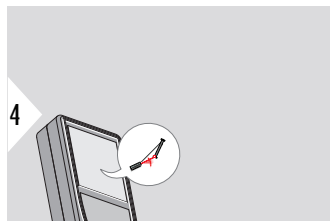

Laser namířte na dolní cílový bod.

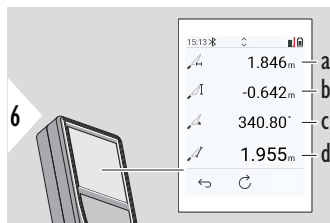

- a Vodorovná vzdálenost mezi oběma body
- b Svislá výška mezi oběma body
- c Sevřený úhel mezi oběma body
- d Vzdálenost mezi oběma body

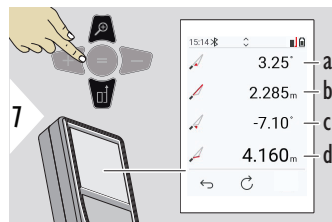



- a Úhel P1
- b Vzdálenost P1
- c Úhel P2
- d Vzdálenost P2




Nepřímé měření vzdálenosti mezi dvěma body s dodatečnými informacemi. Optimální pro měření například délky a sklonu střechy, výšky komínu atd. Je důležité, aby byl přístroj umístěn ve stejné vertikální rovině, ve které se nacházejí dva měřené body. Tato rovina je definována čarou mezi těmito dvěma body. To znamená, že zařízení umístěné na stativu se posouvá pouze vertikálně a není otáčeno horizontálně pro dosažení obou bodů.

## VRSTVENÍ


Paměť – zobrazí posledních 50 výsledků

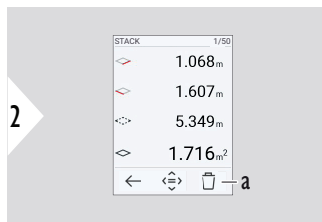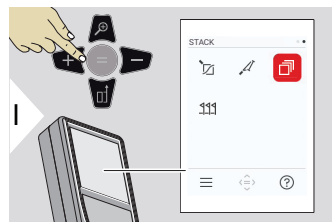

- a Vymazání paměti

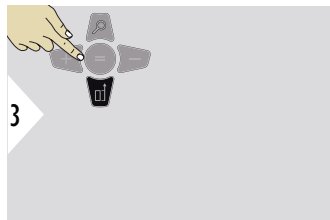




Pomocí tlačítka Dolů dojde ke zobrazení podrobnějších výsledků konkrétního měření.

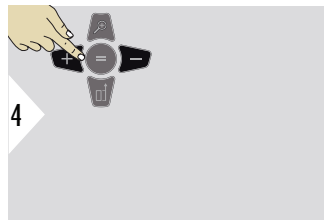


K přepínání mezi měřeními používejte levá/pravá navigační tlačítka.


## VYTYČENÍ

Je možné zadat dvě různé vzdálenosti, **VYTYČENÍ - "a"** a **VYTYČENÍ - "b"**, aby se označily definované naměřené délky.

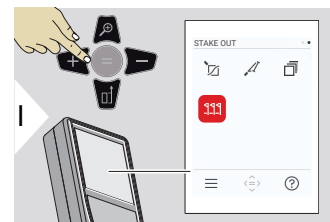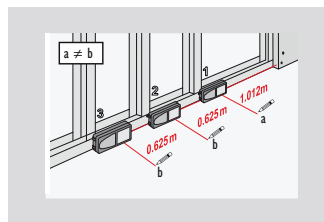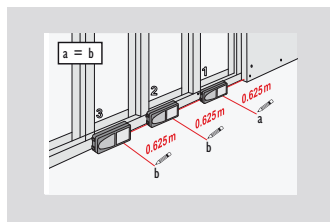


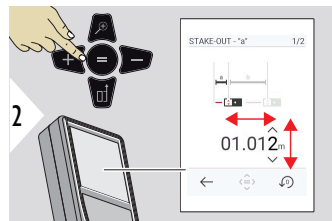


2  
Upravte vzdálenost a.  
Stiskněte tlačítko =  
a potvrďte hodnotu  
**VYTYČENÍ - "a"**.

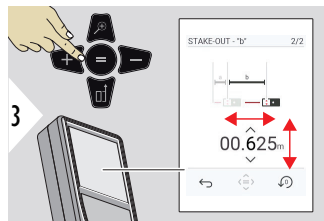

3  
Upravte vzdálenost b.  
Stiskněte tlačítko =  
a potvrďte hodnotu  
**VYTYČENÍ - "b"**.

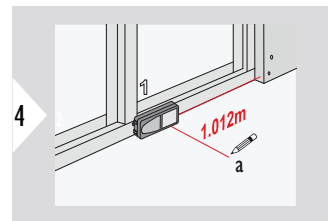


4  
Zahajte měření. Zařízení  
pomalu posunujte podél linie  
sledování. Je zobrazena  
vzdálenost k předchozímu/  
dalšímu vytyčovanému  
bodu.

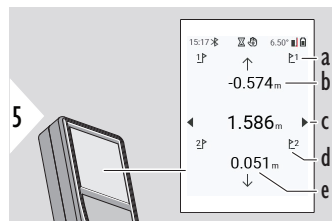

5

- a Počet předchozích vytyčovaných bodů
- b Vzdálenost k předchozímu vytyčovanému bodu
- c Celková vzdálenost
- d Počet dalších vytyčovaných bodů
- e Vzdálenost k dalšímu vytyčovanému bodu

Při přiblížení k vytyčovanému bodu na méně než 18 mm je hodnota bodu zmrazena a po stranách displeje se zobrazí šipky pro označení.

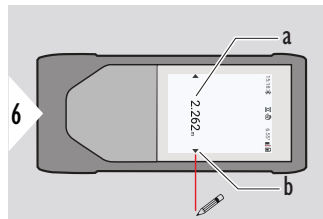

- a Hodnota aktuálního vytyčovaného bodu
- b Pozice vytyčovaného bodu označená šipkami



## Přehled

Kód	Příčina	Oprava
156	Příčný náklon větší než 10 °	Podržte přístroj bez příčného náklonu.
162	Chyba kalibrace	Ujistěte se, že je zařízení umístěno na zcela vodorovném a rovném povrchu. Opakujte postup kalibrace. Pokud se chyba stále vyskytuje, obraťte se na prodejce.
204	Chyba výpočtu	Opět proveďte měření.
240-245	Chyba přenosu dat	Připojte zařízení a opakujte postup.
252	Příliš vysoká teplota	Nechejte přístroj vychladnout.
253	Příliš nízká teplota	Zahřejte přístroj.
254	Chyba baterie	Nabijte baterii.
255	Přijatý signál je příliš slabý, doba měření je příliš dlouhá.	Změňte cílový povrch (např. bílý papír).
256	Přijatý signál je příliš vysoký	Změňte cílový povrch (např. bílý papír).
257	Příliš mnoho okolního světla	Stín v cílové oblasti.
260	Přerušený laserový paprsek	Opakujte měření.
298	Nedostatečný stav baterie	Vyměňte baterii, abyste předešli vážnému poškození přístroje.

Kód	Příčina	Oprava
299	Chyba hardwaru	Pokud se zpráva zobrazuje trvale, je nutné provést servis přístroje. Požádejte o pomoc vašeho prodejce.

- Očistěte zařízení vlhkou, měkkou utěrkou.
  - Zařízení nikdy neponořujte do vody.
  - Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
-

## 9

## Technické údaje

## Obecné

Přesnost za příznivých podmínek <sup>2)</sup>	1 mm/0,04" <sup>4)</sup>
Přesnost za nepříznivých podmínek <sup>3)</sup>	2 mm/0,08" <sup>5)</sup>
Rozsah za příznivých podmínek <sup>2)</sup>	0,02–200 m/0,07–650 ft <sup>4)</sup>
Rozsah za nepříznivých podmínek <sup>3)</sup>	0,05–120 m/0,16–390 ft <sup>5)</sup>
Nejmenší zobrazená jednotka	0,1 mm/ 1/32"
X-Range Power Technology	Ano
Třída laseru	2
Typ laseru	635 nm, < 1 mW
Ø laserového bodu   při vzdálenostech	6/30/60 mm   10/50/100 m

<sup>2)</sup> Příznivými podmínkami se má na mysli: cíl s bílým a difuzním odrazem (bíle natřená zeď), nízké osvětlení pozadí a mírné teploty.

<sup>3)</sup> Nepříznivými podmínkami se má na mysli: cíle s nižší či vyšší odrazivostí nebo vysokým osvětlením pozadí či teplotami na horní nebo spodní hranici stanoveného teplotního rozsahu.

<sup>4)</sup> Tolerance platí od 0,05 m do 10 m s hladinou spolehlivosti 95%. Za příznivých podmínek se tolerance může zhoršit o 0,10 mm/m u vzdáleností nad 10 m.

<sup>5)</sup> Tolerance platí od 0,05 m do 10 m s hladinou spolehlivosti 95%. Za nepříznivých podmínek se tolerance může zhoršit o 0,15 mm/m u vzdáleností nad 10 m.

Tolerance měření náklonu laserového paprsku <sup>6)</sup>	±0,2°
Tolerance měření náklonu pouzdra <sup>7)</sup>	±0,2°
Rozsah měření náklonu <sup>7)</sup>	360°
Třída ochrany	IP54 (chráněno proti prachu a stříkající vodě)
Automatické vypnutí laseru	po 90 s
Automatické vypnutí napájení	Lze nakonfigurovat v <b>ČAS VYPNUTÍ</b>
Bluetooth	Bluetooth v5.0
Výkon Bluetooth	≤ 2,5 mW
Frekvence Bluetooth	2400-2483,5 MHz
Dosah Bluetooth	10 m
Relativní vlhkost	Max. 95% (bez kondenzace)
Provozní výška	Max. 3000 m/9840 ft
Baterie	3,7 V/2000 mAh
Výdrž baterie	až 5000 měření

<sup>6)</sup> Po uživatelské kalibraci. Další úhlová odchylka ±0,01° na stupeň až do ±45° v každém kvadrantu.

Platí při pokojové teplotě. Pro celé rozmezí provozní teploty se maximální odchylka zvyšuje o ±0,1°.

<sup>7)</sup> Po uživatelské kalibraci. Další úhlová odchylka ±0,01° na stupeň až do ±45° v každém kvadrantu.

Platí při pokojové teplotě. Pro celé rozmezí provozní teploty se maximální odchylka zvyšuje o ±0,1°.

Rozměry (V × H × Š)	144 × 60 × 24 mm   5,67 × 2,2 × 0,94"
Hmotnost (s bateriemi)	180 g/6,35 oz
Teplotní rozsah pro skladování	-25 až 70 °C/-13 až 158 °F
Teplotní rozsah pro provoz	-10 až 55 °C/14 až 131 °F
Nabíjecí čas	3 h
Teplota při nabíjení	5 až 40 °C
Nabíjecí výkon	5 V/1 A

## Funkce


Měření vzdálenosti	ano
Min./max. měření	ano
Permanentní měření	ano
Vytyčení	ano
Sčítání / Odčítání	ano
Plocha	ano
Trojúhelníková plocha	ano
Objem	ano
Funkce malování (plocha s částečným měřením)	ano
Funkce Pythagoras	3-bodový
Smart Horizontal Mode / Nepřímá výška	ano
Elektronická nivelace	ano
Paměť ( <b>VRSTVENÍ</b> )	ano
Pípnutí	ano

Barevný displej s podsvícením	ano
Bluetooth	ano
Přizpůsobitelné oblíbené položky	ano
Časovač	ano
Sledování výšky	ano
Výškový profil	ano
Sklon	ano
Měření profilu	ano
Ovládání gesty	ano

## 9.1

### Shoda s národními předpisy

#### Označení Leica DISTO™ D5

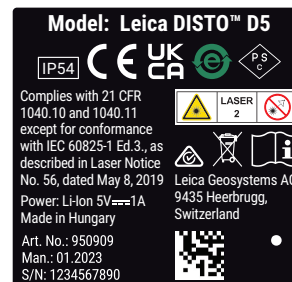

EU



Společnost Leica Geosystems AG tímto prohlašuje že rádiové zařízení typu Leica DISTO™ D5 vyhovuje požadavkům Směrnice 2014/53/EU a dalších evropských směrnic.

Celý text EU Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.disto.com/ce>.

UKCA

Společnost Leica Geosystems AG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Leica DISTO™ D5 vyhovuje ustanovením příslušných předpisů S.I. 2017 No. 1206 Radio Equipment Regulations 2017.

Celý text UK Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.disto.com/ukca>.

USA

FCC Part 15

#### **Prohlášení o působení záření FCC**

Vyzářený výkon přístroje je pod limity expozice vysokofrekvenčnímu záření, které byly stanoveny výborem FCC pro přenosná zařízení podle KDB 447498.

Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny společností Leica Geosystems jako vyhovující, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat toto vybavení.

Kanada

CAN ICES-003 B/NMB-003 B



### **Prohlášení ISED, aplikovatelné v Kanadě**

Zařízení je v souladu s pokyny RSS pro osvobození od licence Industry Canada. Provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:

1. Přístroj by neměl způsobovat rušení; a
  2. Přístroj musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které by mohlo zhoršit práci přístroje.
- 

### **Prohlášení o souladu s pravidly pro vystavení vysokofrekvenčním signálům (RF)**

Vyzařovaný VF výkon přístroje splňuje limit kanadského Zákona o ochraně zdraví 6 pro přenosné přístroje (vzdálenost mezi vyzařujícím prvkem a uživatelem nebo osobou v okolí je do 20 cm).

---

## **Japonsko**

- Přístroj odpovídá Japonskému zákonu o rádiových zařízeních (電波法).
  - Toto zařízení by nemělo být pozměňováno, jinak se číslo uznání stane neplatným.
- 

## **Jiné**

Shoda pro země s jinými vnitrostátními předpisy musí být schválena před uvedením do provozu a použitím.

---

## 10

## Mezinárodní omezená záruka

---

### Popis



### Mezinárodní omezená záruka

Na přístroj Leica DISTO™ D5 poskytuje společnost Leica Geosystems AG dvouletou záruku. Chcete-li tuto záruku prodloužit o rok, je třeba výrobek zaregistrovat na webové stránce [Leica Disto Warranty](#) do osmi týdnů od data pořízení. Pokud produkt nebude zaregistrován, bude platit dvouletá záruka.

Podrobnější informace o mezinárodní omezené záruce jsou uvedeny na internetu na stránkách [Leica Warranty](#).

---



## 979589-1.0.0cs

Překlad původního textu (979589-1.0.0en)

Vydáno ve Švýcarsku, © 2023 Leica Geosystems AG

### Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse

9435 Heerbrugg

Switzerland

[www.leica-geosystems.com](http://www.leica-geosystems.com)



- when it has to be **right**

*Leica*  
**Geosystems**

PART OF  
**HEXAGON**